


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

SUPPORTO PER LISTELLO DI COLMO E DISPLUVIO 50

MONTAGGIO


1 Fissaggio di ciascun supporto al pignone, alla linea di colmo o alla gronda in caso di montaggio di listelli di displuvio.

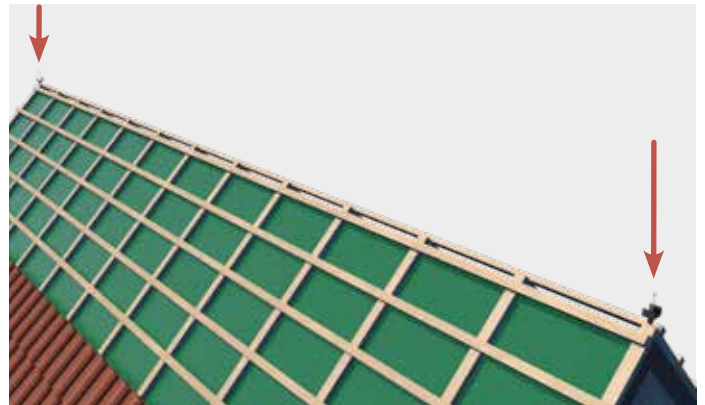

2 Avvitare il supporto per listello di colmo e displuvio 50 verticalmente utilizzando una vite Paneltwistec a testa svasata 6,0.
(Profondità di inserimento minima nel falso puntone: 50 mm)




3 Tendere la corda tra i supporti. (Vedere linea color magenta)

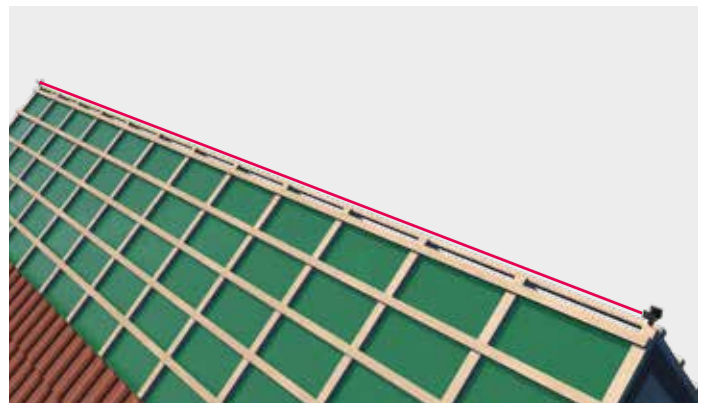


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

SUPPORTO PER LISTELLO DI COLMO E DISPLUVIO 50

- 4** Posizionare ulteriori supporti e livellarli all'altezza della corda.
→ Scegliere una distanza adeguata (ca. 500 – 800 mm) a seconda dell'interasse dei falsi puntoni.
Avvitare allo stesso modo anche gli altri supporti.

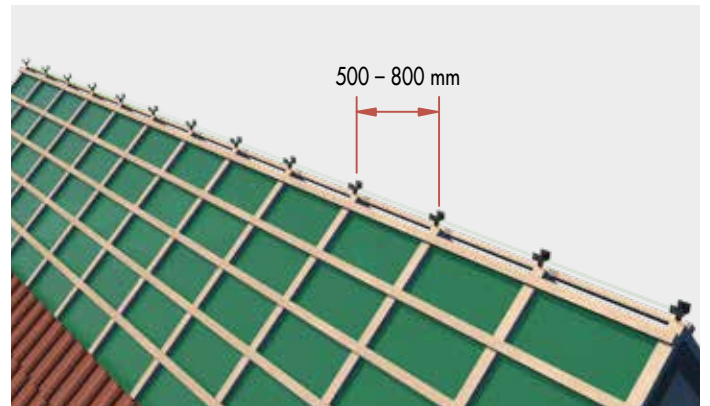

- 5** Collocare il listello di colmo o di displuvio nel supporto.

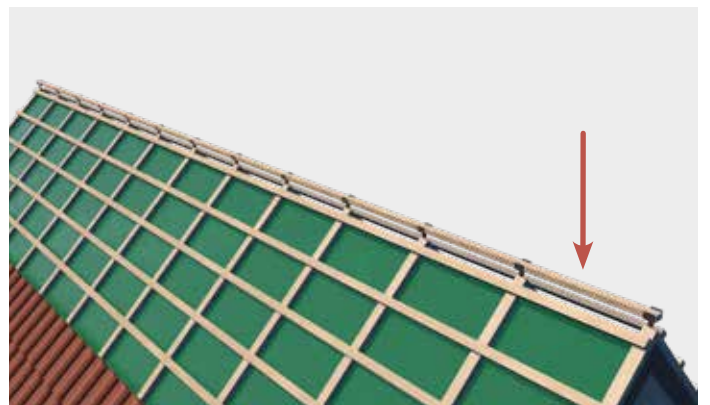

- 6** Fissaggio laterale con vite a testa piatta o vite pan-head.



Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (technik@eurotec.team).